

Betriebsanleitung
Messumformer für Phasenwinkel oder
Leistungsfaktor SINEAX G 536

Mode d'emploi
Convertisseur de mesure pour l'angle de phase
ou facteur de puissance SINEAX G 536

Operating Instructions
Transducer for phase angle or power factor
SINEAX G 536



G 536 Bdfe

130 865-02

09.09

Camille Bauer AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Switzerland
Telefon +41 56 618 21 11
Telefax +41 56 618 35 35
e-mail: info@camillebauer.com
http://www.camillebauer.com

 **CAMILLE BAUER**

Betriebsanleitung	
Messumformer für Phasenwinkel oder Leistungsfaktor	
SINEAX G 536.....	3
Mode d'emploi	
Convertisseur de mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance	
SINEAX G 536.....	7
Operating Instructions	
Transducer for phase angle or power factor	
SINEAX G 536.....	11

Betriebsanleitung

Messumformer für Phasenwinkel oder Leistungsfaktor SINEAX G 536

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann ...	3
2. Kurzbeschreibung	3
3. Technische Daten	3
4. Befestigung	4
5. Elektrische Anschlüsse	4
6. Inbetriebnahme und Wartung	5
7. Demontage-Hinweis	5
8. Mass-Skizze	6
9. Anwendungen	6
10. Gerätezulassungen	6
11. Konformitätserklärung	15

1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

4. Befestigung

5. Elektrische Anschlüsse

enthaltenen Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!

2. Kurzbeschreibung

Der Umformer SINEAX G 536 misst den Phasenwinkel oder Leistungsfaktor zwischen Strom und Spannung eines Einphasennetzes oder eines symmetrisch belasteten Dreiphasennetzes.

Als Ausgangssignal steht ein **eingepprägtes** Gleichstrom- oder **aufgeprägtes** Gleichspannungssignal zur Verfügung, das sich proportional zum Phasenwinkel φ bzw. Leistungsfaktor $\cos\varphi$ zwischen den Messgrößen Strom und Spannung verhält.

3. Technische Daten

Messeingang

Messgröße: Phasenwinkel oder Leistungsfaktor

Messbereich: Innerhalb $-180 - 0 - +180$ °el oder $-1\text{-ind-}0\text{-cap-}1\text{-ind-}0\text{-cap-}$ -1 eindeutige Anzeige jedoch nur bis $-175-0- +175$ °el
Mess-Spanne ≥ 20 °el

Nennfrequenz: ≥ 10 bis 400 Hz (min. 40 Hz bei Hilfsenergie ab Messeingang)

Eingangsnennspannung: ≥ 10 bis 690 V (min. 24 V, max. 230 V, je nach eingebautem Netzteil, bei Hilfsenergie ab Messeingang)

Eingangsnennstrom: $\geq 0,5$ bis 6,0 A

Messausgang

Gleichstrom: 0 - 1 bis 0 - 20 mA
1 - 5 bis 4 - 20 mA
 ± 1 bis ± 20 mA

Bürendspannung: -12 V / 15 V

Aussenwiderstand: $R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$
resp. $\leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$

I_{AN} = Ausgangsstromendwert

Gleichspannung: 0 - 1 bis 0 - 10 V
0,2 - 1 bis 2 - 10 V
 ± 1 bis ± 10 V

Belastbarkeit: Max. 4 mA

Hilfsenergie

DC-, AC-Netzteil (DC oder 40 - 400 Hz)

Nennspannung	Toleranz-Angabe
85 - 230 V DC / AC	DC -15 bis $+33\%$
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Leistungsaufnahme: $\leq 2,5$ W bzw. $\leq 3,5$ VA

Optionen

Anschluss auf

Niederspannungsseite: 24 V AC oder 24 - 60 V DC, siehe Bild 4

Hilfsenergie ab Mess-

eingang (self powered): $\geq 24 - 60$ V AC oder 85 - 230 V AC, siehe Bild 3



Max. und min. Messeingangsspannung beachten!

Schildaufdruck	Eingangsspannungsbereich = interner Hilfsenergie-Bereich	Toleranz	Hilfsenergie-Anschluss
Self powered by 4/5 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Intern ab Messeingang
Self powered by 4/5 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

Genauigkeitsangaben (Analog EN 60 688)

Bezugswert: $\Delta\varphi = 90^\circ$ bzw. $\Delta \cos\varphi = 0,5$

Grundgenauigkeit: Klasse 0,5

Sicherheit

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungskategorie: III

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -10 bis $+55$ °C

Lagerungstemperatur: -40 bis $+70$ °C

Relative Feuchte im Jahresmittel: $\leq 75\%$

Betriebshöhe: 2000 m max.

Nur in Innenräumen zu verwenden

4. Befestigung

Die Befestigung des SINEAX G 536 erfolgt auf einer Hutschiene.

i Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die «**Umgebungsbedingungen**», Abschnitt «3. Technische Daten», eingehalten werden!

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 1).

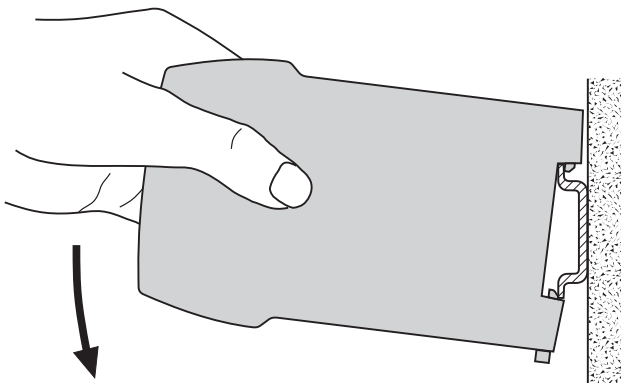


Bild 1. Montage auf Hutschiene 35 x 15 oder 35 x 7,5 mm.

5. Elektrische Anschlüsse

Elektrische Leitungen nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Messumformers anschliessen.



Unbedingt sicher stellen, dass alle Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!

Drohende Gefahr durch hohe Eingangsspannung oder hohe Hilfsenergiespannung!

Möglicherweise drohende Gefahr durch offenen externen Stromwandler!

i Es ist zu beachten, ...

... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des SINEAX G 536 übereinstimmen (⊖ Messeingang, ⊕ Messausgang und → Hilfsenergie, siehe Bild 5)!

... dass der Widerstand im Ausgangsstromkreis bei Stromausgang den Wert

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Ausgangsstromendwert)

nicht **überschreitet**, und bei Spannungsausgang den Wert

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Ausgangsspannungsendwert)

nicht **unterschreitet!**

...dass die Messausgangsleitungen als verdrehte Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland VDE 0100 «Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!

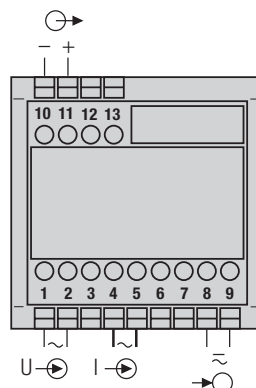


Bild 2. Hilfsenergie-Anschluss an Klemmen 8 und 9.

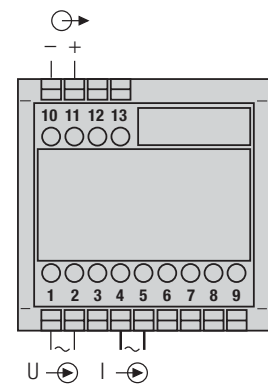


Bild 3. Hilfsenergie intern ab Messeingang, Hilfsenergie-Anschluss entfällt.


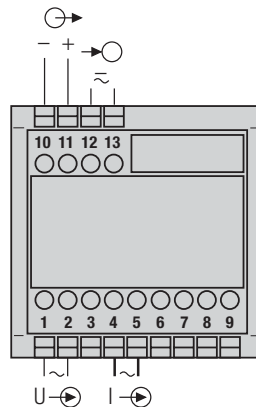


Bild 4. Hilfsenergie-Anschluss auf Niederspannungsseite an Klemmen 12 und 13.

- ⊖ = Messeingang
- ⊕ = Messausgang
- = Hilfsenergie

Messeingänge			
Messaufgabe/Anwendung	Klemmenbelegung	Messaufgabe/Anwendung	Klemmenbelegung
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Einphasen-Wechselstromnetz		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L1 & L2 I: L1	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L2 & L3 I: L2		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L3 & L1 I: L3	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L1 & L3 I: L1		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L2 & L1 I: L2	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L3 & L2 I: L3		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L1 & L2 I: L3	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L2 & L3 I: L1		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet U: L3 & L1 I: L2	

Messausgang →
Ausgangssignal

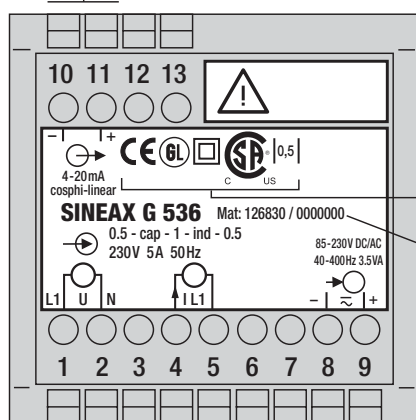

Prüfzeichen
Fabrikations-
Nummer

Messeingang → Messbereich
Messgröße

Hilfsenergie →

6. Inbetriebnahme und Wartung

Hilfsenergie und Messeingang einschalten. Es besteht die Möglichkeit, während des Betriebes die Ausgangsleitung zu unterbrechen und ein Kontrollgerät anzuschliessen, z.B. für eine Funktionsprüfung.

Der Messumformer ist wartungsfrei.

7. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 6 von Tragschiene abnehmen.

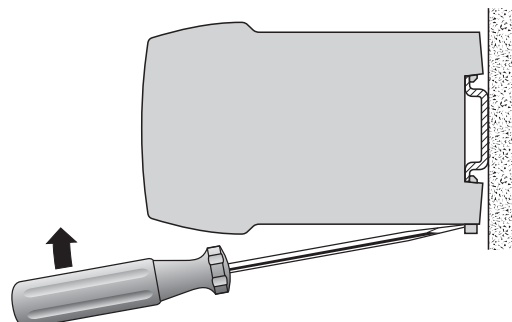


Bild 5. Erklärungen zum Typenschildbeispiel.

Bild 6

8. Mass-Skizze

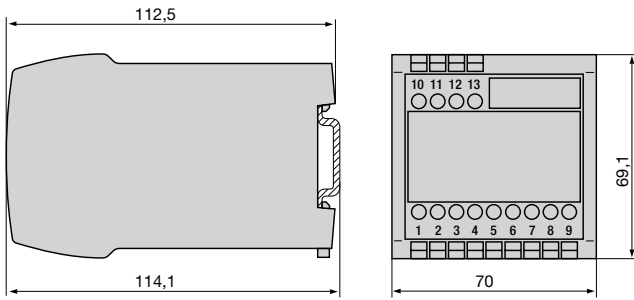


Bild 7. Gehäuse **P13/70** auf Hutschiene (35 × 15 mm oder 35 × 7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.

9. Anwendungen

Stromanschluss in Phase	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Spannungsanschluss zwischen:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L1 & L3	L2 & L1	L3 & L2
Vektordiagramme						

Stromanschluss in Phase	L3	L1	L2	L
Spannungsanschluss zwischen:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L & N
Vektordiagramme				

10. Gerätezulassungen



Germanischer Lloyd Zulassung
Zertifikat Nr.: 12 261-98 HH



CSA geprüft für USA und Kanada
file-nr. 204767

C US

Mode d'emploi

Convertisseur de mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance

SINEAX G 536

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:



Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

Sommaire

1. A lire en premier, ensuite...	7
2. Description brève	7
3. Caractéristiques techniques	7
4. Fixation	8
5. Raccordements électriques	8
6. Mise en service et entretien	9
7. Instructions pour le démontage	9
8. Croquis d'encombrement	10
9. Recommandations pratiques	10
10. Admission d'appareils	10
11. Certificat de conformité	15

1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

4. Fixation

5. Raccordements électriques

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques de réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie!

2. Description brève

Le convertisseur de mesure SINEAX G 536 détermine l'angle de phase ou le facteur de puissance entre un courant et une tension d'un réseau sinusoïdal monophasé ou triphasé à charge équilibrée.

Le signal de sortie est un courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à l'angle de phase φ ou facteur de puissance $\cos\varphi$ entre le courant et la tension de mesure.

3. Caractéristiques techniques

Entrée de mesure

Grandeur mesurée: Angle de phase ou facteur de puissance

Etendue de mesure: Dans $-180 - 0 - +180$ °el ou $-1\text{-ind-0-cap-1-ind-0-cap-}-1$ mais indication claire seulement à $-175-0- +175$ °el
Plage de mesure ≥ 20 °el

Fréquence nominale: ≥ 10 à 400 Hz (min. 40 Hz avec alimentation auxiliaire via entrée de mesure)

Tension nom. d'entrée: ≥ 10 à 690 V (min. 24 V, max. 230 V, selon bloc d'alimentation incorporé, avec alimentation auxiliaire via entrée de mesure)

Courant nom. d'entrée: $\geq 0,5$ à 6,0 A

Sortie de mesure

Courant continu: 0 - 1 à 0 - 20 mA
1 - 5 à 4 - 20 mA
 ± 1 à ± 20 mA

Tension de charge: -12 V / 15 V

Résistance extérieure: $R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$
resp. $\leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$

I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie

Tension continue: 0 - 1 à 0 - 10 V
0,2 - 1 à 2 - 10 V
 ± 1 à ± 10 V

Charge: Max. 4 mA

Alimentation auxiliaire

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 40 - 400 Hz)

Tensions nominales	Tolérances
85 - 230 V CC / CA	CC - 15 à + 33%
24 - 60 V CC / CA	CA $\pm 15\%$

Consommation: $\leq 2,5$ W resp. $\leq 3,5$ VA

Options

Connexion à basse tension: 24 V CA ou 24 - 60 V CC, voir Fig. 4

Alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure

(self powered): $\geq 24 - 60$ V CA ou 85 - 230 V CA, voir Fig. 3



Respecter la tension d'entrée max. et min.!

Inscription de la plaquette signalétique	Etendue de la tension d'entrée = étendue de l'alimentation auxiliaire interne	Tolérance	Connexion de l'alimentation auxiliaire
Self powered by 4/5 (int. 24-60 V)	24 - 60 V CA	$\pm 15\%$	Interne de l'entrée de mesure
Self powered by 4/5 (int. 85-230 V)	85 - 230 V CA		

Précision (en analogie EN 60 688)

Valeur de référence: $\Delta\varphi = 90^\circ$ resp. $\Delta \cos\varphi = 0,5$

Précision de base: Classe 0,5

Sécurité

Degré d'encrassement: 2

Catégorie de surtension: III

Ambiance extérieure

Température de fonctionnement: -10 à $+55$ °C

Température de stockage: -40 à $+70$ °C

Humidité relative en moyenne annuelle: $\leq 75\%$

Altitude: 2000 m max.

Utiliser seulement dans les intérieurs!

4. Fixation

Les SINEAX G 536 peuvent être montés sur des rails «à chapeau».



En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournis sous la rubrique «Ambiance extérieure» du chapitre «3. Caractéristiques techniques»!

Encliquer le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 1).

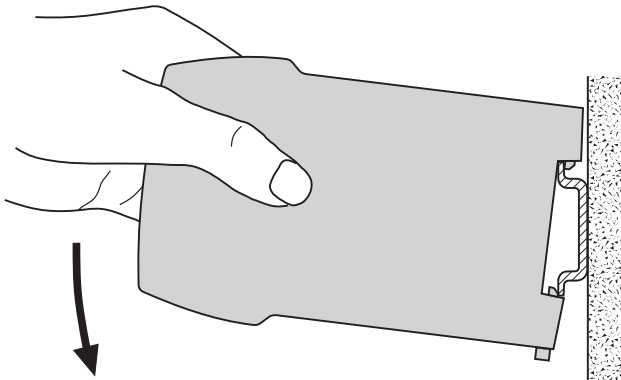


Fig. 1. Montage sur rail «à chapeau» 35 x 15 ou 35 x 7,5 mm.

5. Raccordements électriques

Raccorder les lignes électriques selon l'indication sur la plaquette signalétique.



Lors du raccordement des câbles, s'assurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

Danger imminent par tension de mesure ou par tension d'alimentation auxiliaire qui peuvent être élevées!

Avant d'ouvrir le secondaire du transformateur de mesure du courant, prendre les précautions nécessaires pour éviter tous les dangers possibles!



Veiller en plus, ...

... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique de SINEAX G 536 (⊖ → entrée de mesure, ⊕ → sortie de mesure et → ⊖ alimentation auxiliaire, voir Fig. 5)!

... que la valeur indiquée pour la résistance du circuit de sortie ne doit pas être **dépassée par le haut** pour la sortie de courant

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie)

et ne soit pas **surpassée par le bas** pour la sortie de tension

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Valeur finale de la tension de sortie)

... que les lignes de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!

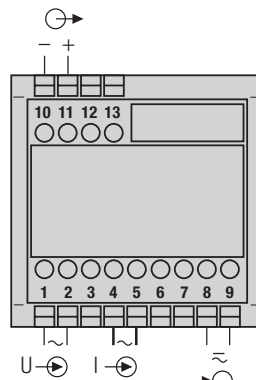


Fig. 2. Alimentation auxiliaire sur bornes 8 et 9.

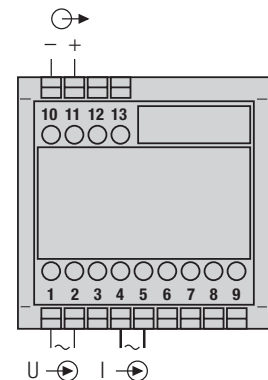


Fig. 3. Alimenté interne par l'entrée de mesure, alimentation auxiliaire pas nécessaire.

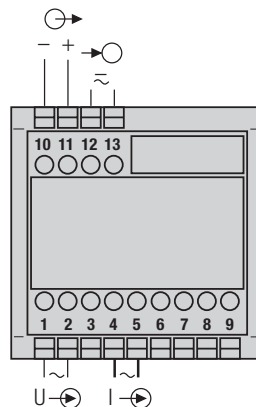


Fig. 4. Alimentation auxiliaire sur côté basse tension sur bornes 12 et 13.

- ⊖ → = Entrée de mesure
- ⊕ → = Sortie de mesure
- ⊖ = Alimentation auxiliaire

Entrées de mesure			
Application / mesure de	Disposition des bornes	Application / mesure de	Disposition des bornes
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant alternatif monophasé		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L1 & L2 I: L1	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L2 & L3 I: L2		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L3 & L1 I: L3	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L1 & L3 I: L1		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L2 & L1 I: L2	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L3 & L2 I: L3		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L1 & L2 I: L3	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L2 & L3 I: L1		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L3 & L1 I: L2	

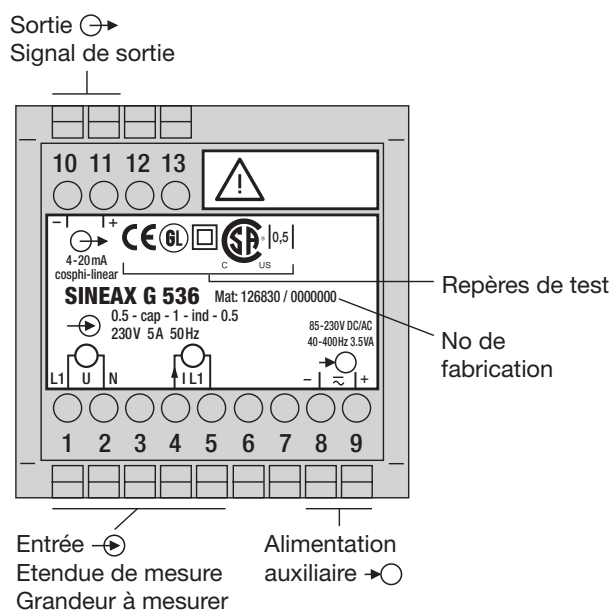


Fig. 5. Déclaration pour la plaquette signalétique.

6. Mise en service et entretien

Enclencher l'alimentation auxiliaire et l'entrée de mesure. Il est possible d'interrompre le circuit de sortie pendant le fonctionnement pour brancher par exemple un appareil de contrôle.

Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

7. Instructions pour le démontage

Démontez le convertisseur du rail support selon Fig. 6.

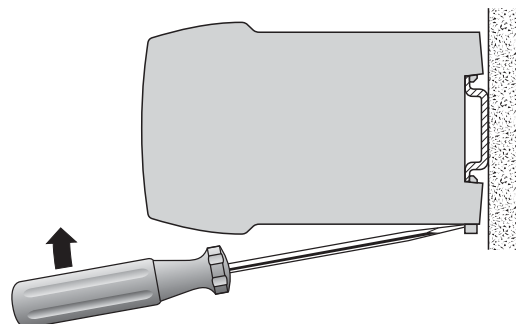


Fig. 6

8. Croquis d'encombrement

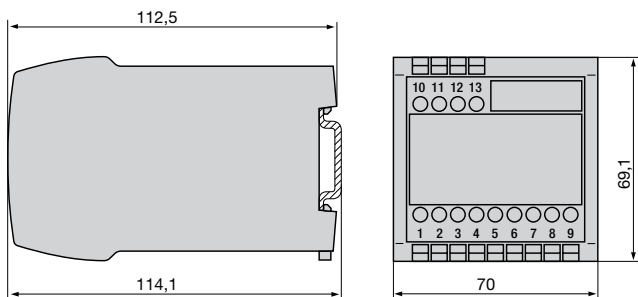


Fig. 7. Boîtier type **P13/70** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm, selon EN 50 022).

9. Recommandations pratiques

Circuit d'intensité dans phase:	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Circuit de tension entre phases:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L1 & L3	L2 & L1	L3 & L2
Diagramme vectoriel						

Circuit d'intensité dans phase:	L3	L1	L2	L
Circuit de tension entre phases:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L & N
Diagramme vectoriel				

10. Admission d'appareils



Lloyd germanique
Type du certificat d'approbation:
12 261-98 HH



CSA examiné pour les USA et le Canada
file-nr. 204767

C US

FCC consentement et Canadian DOC déclaration

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.

Operating Instructions

Transducer for phase angle or power factor SINEAX G 536

Safety precautions to be strictly observed are marked with following symbols in the Operating Instructions:



The instruments must only be disposed of in the correct way!

Contents

1. Read first and then ...	11
2. Brief description	11
3. Technical data	11
4. Mounting	12
5. Electrical connections	12
6. Commissioning and maintenance	13
7. Releasing the transducer	13
8. Dimensional drawing	14
9. Application notes	14
10. Instruments admissions	14
11. Declaration of conformity	15

1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions is **read carefully** and the safety warnings given in the various Sections

4. Mounting 5. Electrical connections

are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations.

Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty!

2. Brief description

The transducer SINEAX G 536 measures the phase angle or power factor between current and voltage of a single or 3 phase balanced network having a sine wave form.

The output signal, in the form of a **load independent** DC current or voltage, is proportional to the phase angle φ resp. power factor $\cos\varphi$ between the 2 measured quantities current and voltage.

3. Technical data

Measuring input

Measured quantity: Phase angle or power factor

Measuring range: Within $-180 - 0 - +180$ °el or $-1\text{-ind-0-cap-1-ind-0-cap-} -1$ but clear indication only to $-175-0- +175$ °el
measuring span ≥ 20 °el

Nominal frequency: ≥ 10 to 400 Hz (min. 40 Hz with power supply from measuring input)

Nominal input voltage: ≥ 10 to 690 V (min. 24 V, max. 230 V, acc. to build-in power pack, with power supply from measuring input)

Nominal input current: ≥ 0.5 to 6.0 A

Measuring output

DC current: 0 - 1 to 0 - 20 mA
1 - 5 to 4 - 20 mA
 ± 1 to ± 20 mA

Burden voltage: -12 V / 15 V

External resistance: $R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$
resp. $\leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$

I_{AN} = Full output value

DC voltage: 0 - 1 to 0 - 10 V
0.2 - 1 to 2 - 10 V
 ± 1 to ± 10 V

Load capacity: Max. 4 mA

Power supply

AC/DC power pack (DC or 40 - 400 Hz)

Rated voltage	Tolerance
85 - 230 V DC / AC	DC -15 to $+33\%$
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Power consumption: ≤ 2.5 W resp. ≤ 3.5 VA

Options

Connected to the low tension terminal side: 24 V AC or 24 - 60 V DC, see Fig. 4

Power supply from measuring input (self powered): $\geq 24 - 60$ V AC or 85 - 230 V AC, see Fig. 3



Please note the max. and min. measuring input voltage!

Type label inscription	Input voltage range = internal power supply range	Tolerance	Power supply connection
Self powered by 4/5 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Internal measuring input
Self powered by 4/5 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

Accuracy (acc. to IEC 688)

Reference value: $\Delta\varphi = 90^\circ$ resp. $\Delta \cos\varphi = 0.5$
 Basic accuracy: Class 0.5

Safety

Pollution degree: 2
 Installation category: III

Environmental conditions

Operating temperature: -10 to $+55$ °C
 Storage temperature: -40 to $+70$ °C
 Relative humidity of annual mean: $\leq 75\%$
 Altitude: 2000 m max.
 Indoor use statement

4. Mounting

The SINEAX G 536 can be mounted on a top-hat rail.

i Note “**Environmental conditions**” in Section “3. Technical data” when determining the place of installation!

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 1).

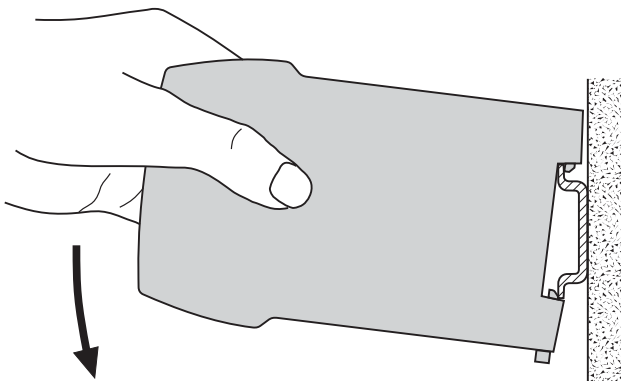



Fig. 1. Mounting onto top-hat rail 35 x 15 or 35 x 7.5 mm.

5. Electrical connections

Connect the electric conductors acc. to the instructions on type label.

 Make sure that all input cables are not live (potential-free) when making the connections!
Impending danger by high input voltage or high power supply voltage!
Be aware of danger by open circuit current transformer!

i Also note that, ...

... the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the SINEAX G 536 (→⊕ measuring input, ⊕→ measuring output and →⊙ power supply, see Fig. 5)!

... the resistance in the output circuit may not **overrange** the current output value

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = current output value)
 and not **underrange** the voltage output value

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = voltage output value)
 ... the measurement output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!

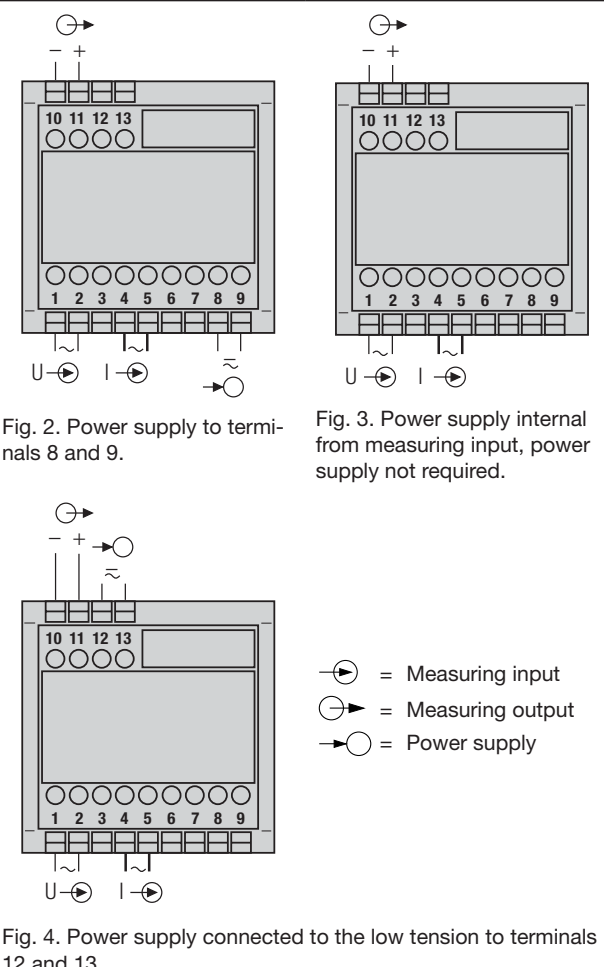


Fig. 2. Power supply to terminals 8 and 9.

Fig. 3. Power supply internal from measuring input, power supply not required.

Fig. 4. Power supply connected to the low tension to terminals 12 and 13.

→⊕ = Measuring input
 ⊕→ = Measuring output
 →⊙ = Power supply

Measuring inputs			
Application	Terminal allocation	Application	Terminal allocation
Phase angle or power factor measurement single phase AC current		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L1 & L2 I: L1	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L2 & L3 I: L2		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L3 & L1 I: L3	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L1 & L3 I: L1		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L2 & L1 I: L2	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L3 & L2 I: L3		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L1 & L2 I: L3	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L2 & L3 I: L1		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L3 & L1 I: L2	

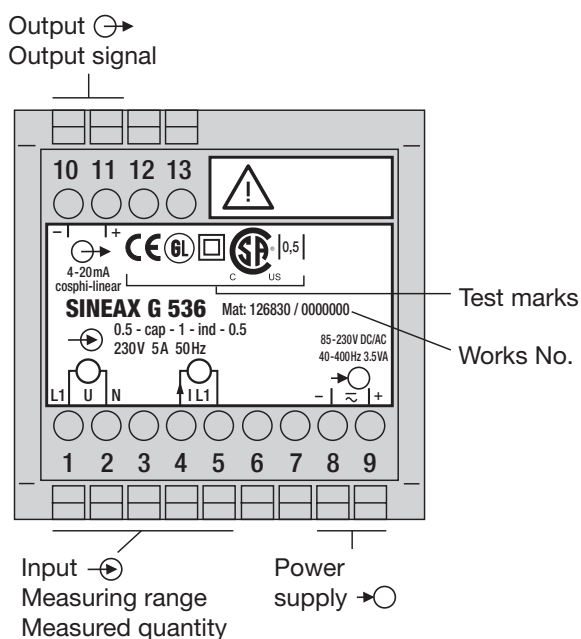


Fig. 5. Declaration to type label.

6. Commissioning and maintenance

Switch on the power supply and the measuring input. It is possible during the operation to disconnect the output line and to connect a check instrument, e.g. for a functional test.

No maintenance is required.

7. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig. 6.

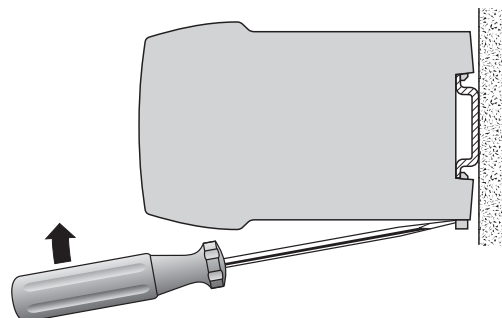


Fig. 6

8. Dimensional drawing

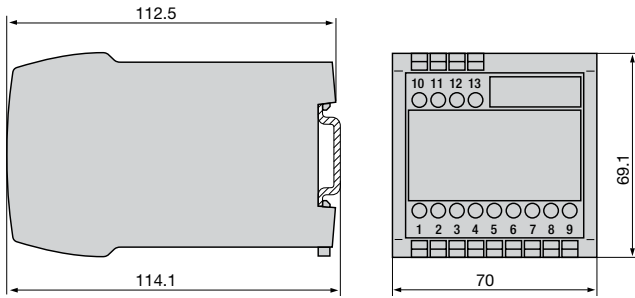


Fig. 7. Housing **P13/70** clipped onto a top hat rail (35×15 mm or 35×7.5 mm, acc. to EN 50 022).

9. Application notes

Current connection in phase:	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Voltage connection between:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L1 & L3	L2 & L1	L3 & L2
Vector diagrams						

Current connection in phase:	L3	L1	L2	L
Voltage connection between:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L & N
Vector diagrams				

10. Instruments admissions



Germanischer Lloyd
Type approval certificate:
12 261-98 HH



CSA approved for USA and Canada
file-nr. 204767

C US

FCC Compliance and Canadian DOC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications: These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is like to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

11. Konformitätserklärung / Certificat de conformité / Declaration of conformity



EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CAMILLE BAUER DECLARATION OF CONFORMITY

Dokument-Nr./ Document.No.: G536.DOC

Hersteller/ Manufacturer: **Camille Bauer AG**
Switzerland

Anschrift / Address: **Aargauerstrasse 7**
CH-5610 Wohlen

Produktbezeichnung/ Product name: **Messumformer für Phasenwinkel oder Leistungsfaktor**
Measuring Transducer for Phase Angle or Power Factor

Typ / Type: **SINEAX G 536**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie / Directive
2004/108/EG	Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV - Richtlinie
2004/108/EC	Electromagnetic compatibility -EMC directive

EMV / EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods
Störaussendung / Emission	EN 61000-6-4 : 2007	EN 55011 : 2007+A2:2007
Störfestigkeit / Immunity	EN 61000-6-2 : 2005	IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2001 IEC 61000-4-3: 2002+A1:2002 IEC 61000-4-4: 2004 IEC 61000-4-5: 2005 IEC 61000-4-6: 1996+A1:2001 IEC 61000-4-11: 2004

Nr. / No.	Richtlinie / Directive
2006/95/EG	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – Niederspannungsrichtlinie – CE-Kennzeichnung : 95
2006/95/EC	Electrical equipment for use within certain voltage limits – Low Voltage Directive – Attachment of CE mark : 95

EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard
EN 61 010-1 : 2001	IEC 1010-1 : 2001

Ort, Datum / Place, date: Wohlen, 2.Oktober.2008

Unterschrift / signature:


M. Ulrich
Leiter Technik


i. A. J. Brem
Qualitätsmanager